



## VW Golf IV Variant Todos los modelos

### El portón trasero no cierra

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un servomotor defectuoso. Al intentar cerrar el portón trasero, el mecanismo de enclavamiento permanece abierto. En caso de que el servomotor esté defectuoso, el cilindro de accionamiento no vuelve a su posición inicial. En este caso debe procederse de la manera siguiente:

- Desmontar el revestimiento del portón trasero.
- Soltar el varillaje en el servomotor (véase fig. puntos 1 y 2).
- Aflojar las tuercas de fijación (véase fig. flechas) y extraer la placa de sujeción con servomotor de los espárragos.
- Desenroscar el servomotor de la placa y sustituirlo por el nuevo.
- Comprobar que el mecanismo de enclavamiento del portón trasero funciona.
- Montar de nuevo todas las piezas en el orden inverso al desmontaje.

