



## **VW** **Golf 3 (1H)**

### **Instrumento de combinación / Interruptor de calefacción de luna trasera: Funcionamientos no plausibles**

En los vehículos arriba mencionados puede resultar un funcionamiento no plausible de la iluminación en el instrumento de combinación y de la lámpara de control del interruptor de la calefacción de la luna trasera.

Así se conecta por ej. la iluminación en el instrumento de combinación cuando se acciona la calefacción de la luna trasera. Por otro lado, se enciende la lámpara de control del interruptor de la calefacción de la luna trasera cuando la iluminación está encendida.

La causa de ello puede ser una rotura de cable en el área de la boquilla de paso de cables de la tapa trasera (imagen). Si después de alejada la boquilla de paso se prueba que el cable esté roto, o sea, que el aislamiento esté dañado, puede ser reconstituido el funcionamiento correcto de la iluminación por medio de una reparación de manera profesional.

