



## VW Golf IV

### Todos los modelos

#### Se enciende la luz de control del airbag

Si se observa el fallo de arriba mencionado, la causa podría radicar en un mazo de cables desgastado. En este caso se almacena el error “Activador airbag/tensor cinturón Cortocircuito a masa” en la memoria de avería. Para localizar el fallo, deberá procederse de la siguiente manera.

- Leer el bloque de valores de medición con el dispositivo de diagnóstico. Éste sirve para comprobar si aún existe el fallo.
- En caso de que el fallo ya no exista, se deberá intentar simularlo. Para ello, mover los asientos delanteros, empujar el respaldo o cambiarlo de posición y mover los asientos hacia delante y hacia atrás hasta los puntos de tope (función Easy Entry en los vehículos de 3 puertas).
- Si así no puede simularse el error, se deberá comprobar si los mazos de cables de las unidades de airbag están dañados. Verificar cuidadosamente posibles partes desgastadas. Éstas pueden estar en la zona del ajuste del asiento
- En caso de encontrar una parte desgastada, se deberá reparar con una cinta aislante. Si fuera necesario, deberá sustituirse el mazo de cables y fijarlo de nuevo.
- A continuación, borrar la memoria de averías.