



VW Passat (3B...) fabricados hasta 2003

Los cristales laterales no cierran completamente

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en que los motores de los elevalunas no hayan sido inicializados. Tras una interrupción en la alimentación de tensión –provocada por la sustitución del motor del elevalunas, por el desemborne de la batería o por un fusible fundido, entre otros– puede ser necesario realizar una nueva inicialización. Si ésta no se lleva a cabo, los cristales no reciben la orden de hasta dónde deben subir (hasta cerrar totalmente la ventana).

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

Desembornar la batería y esperar 30 segundos como mínimo. A continuación, volver a embornarla y conectar el encendido.

La inicialización se lleva a cabo en cada uno de los interruptores de los elevalunas.

Con los cristales abiertos:

- Pulsar el interruptor (subir) hasta que el cristal se detenga en el tope superior.
- Soltar el interruptor.
- Pulsar el interruptor (subir) durante como mínimo 2



segundos.

- El cristal se desbloquea automáticamente.

Debe procederse del mismo modo para llevar a cabo la inicialización en el tope inferior (bajar).

Con los cristales cerrados:

- Pulsar el interruptor (subir) durante como mínimo 2 segundos.
- Soltar el interruptor.
- De nuevo, pulsar el interruptor (subir) durante como mínimo 2 segundos.

La inicialización para el tope inferior (bajar) debe realizarse análogamente.

Tras haber llevado a cabo las inicializaciones, debe comprobarse el funcionamiento tanto desde dentro del vehículo como con la cerradura de la puerta.

Si el vehículo cuenta con un techo corredizo eléctrico, también puede inicializarse del modo descrito.

