



VW Polo (6N2) **Todos los modelos fabricados hasta** **2002**

El motor no arranca.

Si en estos vehículos se observa que el motor no arranca, puede que la causa radique en el interruptor de encendido. En este caso, existen dificultades de contacto en los bornes 15 y 50 del interruptor de encendido. Un problema adicional es una conducción defectuosa del conector en el mismo interruptor. Para corregir este fallo, es preciso montar un interruptor de encendido nuevo y mejorado. En este sentido, sólo deben montarse aquellos fabricados en una fecha posterior a 0021 (día/día/día/año = 002 en 2001). La fecha de fabricación está impresa en el interruptor de encendido.

Boletín informativo