



VW Polo (6N2) **Fabricación hasta 2002**

Fallo del elevalunas eléctrico

Si en estos vehículos se observa un fallo en el funcionamiento del elevalunas eléctrico, puede que la causa radique en un motor del elevalunas defectuoso. Si el par de apriete de éste es demasiado elevado, el cristal de la ventana termina inclinándose y el motor se bloquea, lo que provoca daños en las ruedas dentadas del mismo. Para corregir este fallo, se deberá sustituir el motor del elevalunas. Los nuevos motores tienen un par de apriete menor y ruedas dentadas mejoradas. En los vehículos fabricados a partir de marzo de 2001 y con el número de chasis 6N1 265 908 se montan de serie los motores modificados.