



## VW

## Tiguan

### Todos los vehículos fabricados según el modelo de 2009

#### El motor sigue funcionando tras desconectar el encendido.

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que el motor sigue funcionando después de haber desconectado el encendido, puede deberse a un fallo en el relé 2 (control del motor). La unidad de control del motor - relé 2 - se encuentra en la caja de los fusibles / placa de fusibles (compartimento del motor).

El relé se encuentra ubicado dentro de la caja de los fusibles tal y como se ve en la imagen. (ver imagen 1 / flecha).

Es muy probable que se haya registrado el código de avería 00576.

Dicho código de avería significa "Tensión de suministro para el circuito eléctrico de conducción".

Para estos casos se ofrece un relé nuevo modificado. Su nº de recambio es: 7 M0 951 253 A.

Indicación: Además, también deberá comprobarse su correspondiente conexión a masa. Debido a conexiones a masa en mal estado (restos de pintura, corrosión, etc.) pueden producirse fallos o problemas de tensión relacionados con la unidad de control del motor.

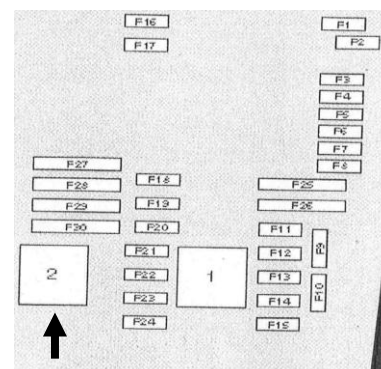


Imagen 1.