



**Opel**  
**Zafira B , CDTI**  
**Motor: Z19 DTH**  
**Año de fabricación: desde 2005**  
**Todos los modelos con programa**  
**electrónico**  
**de estabilidad (ESP)**

**No se puede calibrar el sensor de giro del volante**

Si en los vehículos arriba mencionados no se puede llevar a cabo una calibración del sensor de giro del volante con el aparato de diagnóstico, se recomienda actuar de la siguiente manera.

- Desembornar la batería
- Esperar 5 minutos
- Desmontar el volante
- Ajustar el sensor de giro del volante (posición media)
- Montar el volante
- Conectar la batería

A continuación, con la ayuda de un aparato de diagnóstico, realizar de nuevo la calibración.

A este respecto tenga en cuenta las indicaciones de montaje y  
desmontaje que prescriba el fabricante del vehículo, así como las disposiciones de seguridad a la hora de manipular los sistemas del airbag.