

VW Polo Tipo: 6N2

Año de construcción: 1999 a 2001

Código del motor: AUC

Sistema de inyección Bosch-Motronic

Se ilumina el testigo motor EPC código de error 16955

Si en el vehículo arriba mencionado aparece el registro de error


"Interrupción de luces de freno inadmisibles", la causa puede estar relacionada con un error en el software de la unidad de control.


Le recomendamos proceder de la siguiente manera:

- Realizar un autodiagnóstico.
- Comprobar el interruptor de las luces de freno, el suministro de tensión y las uniones de cables y clavijas.

Si la lámpara de error EPC continúa iluminándose una vez que se han borrado los errores, se puede llevar a cabo el siguiente procedimiento alternativo para desactivarla.

- Conecte el sistema de encendido. Una el borne positivo de la luz de freno de forma paralela a la batería del vehículo con un conductor auxiliar protegido
- A continuación, pise el pedal de freno 10 veces con pausas exactas de 3 segundos
- Retire el conductor auxiliar
- Mantenga pisado el pedal de freno durante 3 - 5 segundos
- Lea la memoria de errores y elimínela
- Desconecte el sistema de encendido y vuelva a conectarlo tras una espera de al menos 2 minutos

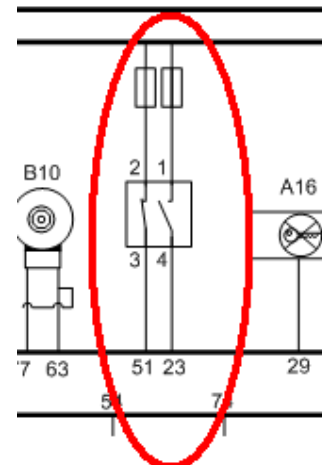

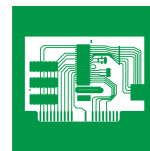

Una vez efectuados todos los pasos siguiendo este procedimiento, la lámpara EPC no debería permanecer encendida.

Boletín informativo

