



## Alfa Romeo 156

### Avería del ABS debido a la entrada de agua en el sensor

En caso de fallo parcial o total del sistema ABS en este vehículo, ante todo se debe comprobar la posible entrada de humedad y oxidación en el conector del sensor de ABS así como en el mazo de cables. En muchos casos sólo hace falta limpiar los elementos de conexión para eliminar la avería. De cualquier forma es necesario verificar los fusibles del sistema ABS (figura 1 + 2) .

Atención: dependiendo de la versión según país puede variar el lugar de la instalación así como los valores específicos de los fusibles.

En caso de avería repetida de los fusibles el diagnóstico sólo se debe realizar teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante y el diagrama de conexiones correspondiente. Además se deberá leer la memoria de errores con una herramienta de diagnóstico apropiada.

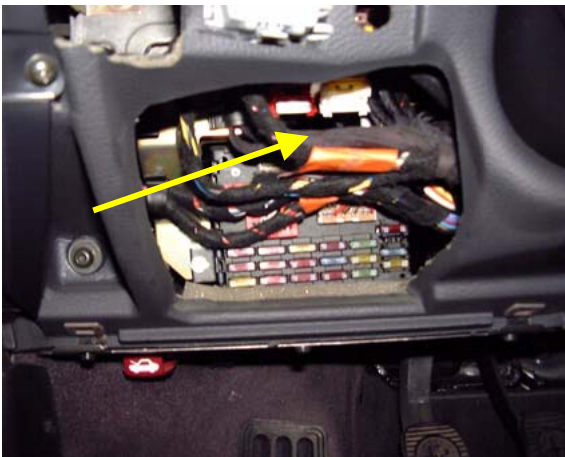


Figura 1: Fusible ABS:  
Por debajo del tablero de instrumentos, en la parte izquierda junto a la columna de dirección (LHD)

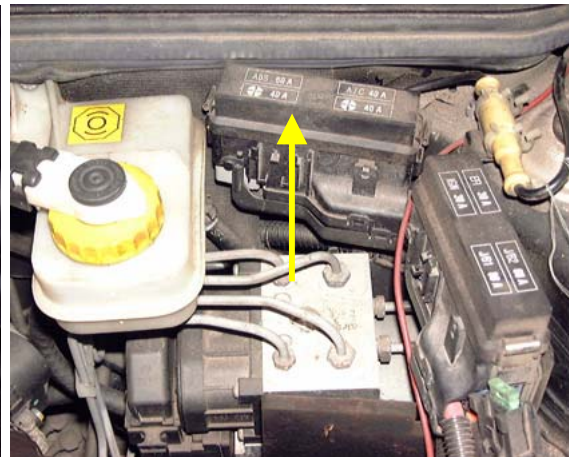


Figura 2: Fusible principal del ABS:  
Junto al recipiente de líquido de freno (LHD)