



Alfa Romeo

Modelo 147

Año de fabricación 2001-2010

Afecta a todos los motores gasolina

No se enciende el motor

Si el cliente percibe el defecto arriba mencionado, podría ser debido a un fallo en el sensor del cigüeñal. En determinados momentos no se puede arrancar el vehículo, sin que el hecho de que el motor esté frío o caliente marque ninguna diferencia. En la memoria de averías pueden registrarse diversos códigos de avería. Este vehículo consta de un sensor inductivo. Su funcionamiento puede comprobarse fácilmente midiendo la resistencia. Dicha resistencia debe alcanzar los 900 ohmios. Si no fuera así, hay que renovar el sensor. Se puede adquirir a través de un distribuidor con el nº de artículo de Hella 6PU 009 146-631 (v. imagen).

