



VW **A2, A3, A4, A6, A8, TT** **Fabricados hasta 2002**

La luz de control del airbag se enciende, código de avería: 00588 (airbag del conductor)

Si en los vehículos arriba indicados, se enciende la luz de control del airbag y se almacena el código de avería 00588, la causa puede radicar en contactos sucios o dañados de las conexiones de enchufe. En la mayoría de los casos, esto se debe al juego de cables del airbag en el volante o al anillo de retorno (figura). Para solucionar este problema de forma duradera, deberá sustituirse el anillo de retorno y el juego de cables. También deberán sustituirse los contactos de enchufe en el conector del lado del vehículo del anillo de retorno. Los contactos de enchufe deben ser dorados y, para evitar daños, sólo deberían conectarse una vez. Deberá prestarse atención a que el juego de cables del volante entre el módulo del airbag y el volante no quede aprisionado. En los vehículos abajo indicados, ya se han utilizado contactos de enchufe optimizados de fábrica:

A2 a partir de nº de chasis: 8Z 2N 017000

A3 a partir de nº de chasis: 8L 2A 038000

A4 a partir de nº de chasis: 8E 2A 150000

A6 a partir de nº de chasis: 4B 2N 071000

A8 a partir de nº de chasis: 4D 2N 004000

TT a partir de nº de chasis: 8N 21 014300

Al realizar trabajos en el sistema de airbag, tener en cuenta las instrucciones de trabajo y las indicaciones de seguridad del fabricante del automóvil.

