



Audi A4 1.9 TDI **Código de motor AWX**

Iluminación del testigo del ESP, código de avería 17911 en la unidad de control

En estos vehículos es posible que después de un determinado recorrido (aprox. 5-10 kms) la luz del ESP se ilumine y en la unidad de control aparezca el código de avería 17911 (P1503 = señal de carga del alternador).

Después de desconectarse el encendido se apaga la luz del ESP y sólo se vuelve a iluminar después de 5-10 km de recorrido.

La causa de este fallo podría ser que la conexión del cableado entre la unidad de control del motor y la conexión del alternador DF esté floja o corroída (cable de señal del estado de carga del alternador).

Para subsanar este fallo, deberá reparar la conexión y se borrará la memoria de códigos de avería.