



Audi A6 (4B)

Fusible nº 14 quemado, cierre centralizado, elevalunas, calefacción del asiento, luz de lectura, luz interior, luz de la zona de los pies, alarma antirrobo, techo corredizo, alarma antirrobo esporádicamente sin funcionamiento

Si en estos vehículos se detectan los fallos arriba mencionados, la causa puede radicar en un mazo de cables defectuoso en la zona de los asientos delanteros. Este fallo afecta al mazo de cables para la calefacción del asiento o la iluminación de la zona de los pies. Los daños que provocan un cortocircuito aparecen en la zona de la parte baja de la espalda del conductor o acompañante y en la unión entre el asiento y el respaldo.

Para corregir este fallo, deberán repararse los cables dañados y deberán protegerse las partes desgastadas con fieltro adhesivo. Los posibles cables cuya longitud sea demasiado larga deberán tenderse de manera que se eviten nuevos u otros daños.