



## **Audi TT Coupe y Roadster**

### **El LED rojo del revestimiento de la puerta continúa encendido tras desactivar la vigilancia del habitáculo.**

Si en estos vehículos se detecta que el diodo luminoso rojo del revestimiento de la puerta continúa encendido tras desactivar la vigilancia del habitáculo, la causa puede radicar en un error de software. En este caso, el software de la unidad de control del cierre centralizado está defectuoso. Para corregir este fallo, deberá montarse una nueva unidad de control del cierre centralizado con un software modificado. Desde abril de 2001, en los vehículos con número de chasis a partir de 8N 11 036639 (TT Roadster) y 8N 11 041775 (TT Coupe) se encuentra montada una unidad de control con software modificado.



LED en el revestimiento de la puerta