



BMW

Serie 5 (E39), serie 7 (E38)

Fabricados entre 09.1998 y 09.2000

Todos los modelos con ASC 5.7 o DSC 5.7 de Bosch y Servotronic

Fallo en la dirección asistida

Si el cliente se queja de la avería arriba mencionada, podría deberse a la unidad de control del ABS/Control de tracción (ASC) y del programa electrónico de estabilidad (DSC). Un fallo en la dirección asistida puede detectarse nada más arrancar el motor. Puede suceder también que el sistema funcione normalmente después de haber arrancado el motor de nuevo. Sin embargo, el problema suele volver a aparecer. Además, es posible que el código de avería 130 (fallo en la señal del velocímetro) se haya quedado almacenado. En este caso hay que instalar una unidad de control actualizada.

¡Atención! Los vehículos que lleven un DSC deben reprogramarse después de haber reparado el sensor de giro del volante.