



BMW E 39 fabricados hasta 09/1995 con fundas de los asientos de terciopelo

La lámpara del airbag se ilumina durante dos minutos tras conectar el encendido.

Si en estos vehículos se observa que la lámpara de control del airbag se ilumina durante 2 minutos tras conectar el encendido y que la memoria de averías ha almacenado el código de avería 25 "Detección de ocupación de asiento: cortocircuito en la detección de ocupación de asiento", la causa puede radicar en la estera con sensores del asiento del copiloto. En este caso, el valor de resistencia de la estera con sensores para la detección de la ocupación del asiento se encuentra fuera del margen de tolerancia.

Para corregir este defecto se debe sustituir la estera con sensores. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desconectar el encendido y las conexiones eléctricas del asiento del copiloto.
- Desmontar el asiento del copiloto y extraer la funda de la superficie de asiento.
- Sustituir la estera de sensores.
- Colocar la funda del asiento y volver a montar el asiento del copiloto.
- Volver a establecer las conexiones eléctricas.
- Borrar la memoria de averías.

Nota:

En caso de fallo, el sistema de airbag permanece activo. Sólo el airbag del copiloto dejará de activarse de forma selectiva, ya que también se activará con el asiento del copiloto no ocupado.