



## **BMW**

### **Serie 5**

### **Modelo: E39**

### **Se enciende el testigo luminoso de aviso del SRS (Supplemental Restraint System o Sistema de Control del Airbag)**

En los vehículos arriba mencionados puede encenderse la lámpara de aviso del SRS si entra agua en el habitáculo del vehículo.

Si entrara agua a través del material de aislamiento acústico de las puertas delanteras o traseras, las alfombrillas del habitáculo del vehículo aparecerían mojadas.

Con ello puede verse perjudicado el funcionamiento del sistema electrónico en la zona de la chapa del suelo.

Para solventar este problema, debe desmontarse el revestimiento de la puerta, comprobar si el material de aislamiento está húmedo y, si fuera necesario, reforzarlo con cinta selladora.

Se debe comprobar si los componentes electrónicos presentan humedad o corrosión y, si es así, deben secarse.

Inmediatamente también debe procederse a secar el material de aislamiento acústico y las alfombrillas del habitáculo del vehículo.