



BMW E36 cabrio con capota mecánica

Los cristales laterales se abren de manera independiente durante la marcha.

Si en estos vehículos al circular sobre un firme irregular, en los baches o en los giros se abren los cristales laterales alrededor de 5 cm y la tapa trasera se cierra de manera independiente, el origen puede ser un cierre defectuoso de la cubierta de la capota del lado derecho.

Si la cerradura de la cubierta de la capota no enrasa exactamente con la capota cerrada, se acciona el microinterruptor montado y los cristales laterales se abren mientras que se cierra el maletero de manera independiente.

En este caso hay que verificar el ajuste de la tapa de la capota. En ambos lados debe enrasar y cerrarse de manera idéntica, en caso contrario habrá que ajustarla.

Además se debe indicar al cliente que preste especial atención en oír el ajuste de las tapas al cerrarse (descripción exacta en las instrucciones de uso).