Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

6. Februar 2004

4.0

BMW Serie 3 (E 46) con memoria de asiento Berlina, Coupé del 09.99 al 09.2000 Touring del 06.99 al 09.2000 Cabrio del 12.99 al 09.2000

Retorno impreciso del retrovisor exterior

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la unidad de control (memoria del retrovisor).

Al introducir la marcha atrás, el retrovisor del acompañante se inclina hasta el punto de que puede verse el bordillo de la acera. Al introducir la marcha hacia delante, el retrovisor vuelve a su posición original. Sin embargo, en estos vehículos puede ocurrir que, debido a desviaciones mecánicas en el engranaje del retrovisor, no se produzca un retorno exacto.

Con cada nuevo proceso, la posición se altera aprox. 2° hacia arriba. El retrovisor no vuelve a adoptar su posición original hasta que se acciona el interruptor de posición de la memoria del asiento.

En este caso, es preciso sustituir la unidad de control (memoria del retrovisor) del lado del acompañante. Para sustituir la unidad de control se debe desmontar el revestimiento de la puerta.



