



Citroën C2

Todos los vehículos con dirección asistida hasta diciembre 2007

Fallo en la dirección asistida

Si el cliente percibe el defecto arriba mencionado, podría ser debido a un fallo en el sensor de par. El cliente detecta este fallo porque aumenta la fuerza necesaria para girar la dirección. Posteriormente, pueden eliminarse los códigos de avería C 1400 y C1413 (sensor de par, fallo en la señal; sensor de par, fallo en la función). Antes de sustituir el sensor de par hay que comprobar la correcta colocación de las conexiones de los enchufes en la unidad de control de la dirección asistida eléctrica (véase imagen). Debido a un mal contacto puede producirse el fallo arriba mencionado.

