



Citroen C6

Año de fabricación: desde 2006

Código del motor: DT17TED4 (tipo UHZ)

Fallo del motor, potencia insuficiente

Se enciende el piloto de control del diagnóstico

En el indicador multifunción aparece el mensaje "Defecto en la desintoxicación de gases de escape"

El error arriba mencionado indica un defecto en el sistema de limpieza de los gases de escape. En este caso podría tratarse de una obstrucción en el filtro de partículas de hollín (FAP).

Si la comprobación o la sustitución por una pieza nueva no supone ningún cambio, la causa podría hallarse en el filtro de combustible.

Con una prestación kilométrica superior a 30.000 se pueden formar grumos en el elemento filtrante.

Este síntoma se ve favorecido al llenar el depósito con Biodiesel.

Del mismo modo, el aditivo para la regeneración del FAP puede contribuir a la formación de grumos y a la obstrucción del filtro de combustible.

Solución: recambio del elemento filtrante del combustible.

Praxis Tipp : sustituir el filtro de combustible en los intervalos de inspección indicados como medida de prevención cada 30.000 km o, al menos, comprobar si existen impurezas.