



Daewoo

Nubira

Año de fabricación: 1997 - 1999

La lámpara de control del ABS está encendida

En los vehículos arriba mencionados, puede ocurrir que, con el freno de mano puesto, la lámpara de control del ABS se encienda y se apague. No se almacenará ningún código de error en la memoria de averías. En este caso, deberá comprobarse el punto material en la zona superior del montante A izquierdo tras retirar el revestimiento del montante. En caso necesario, deberán retirarse los restos de pintura que puedan encontrarse en estos puntos, de manera que se produzca un contacto perfecto del cable de masa. La conexión a masa limpia deberá tratarse con un medio anticorrosivo adecuado.