



## **Fiat 500 Fabricados entre 2007 y 2012 Todos los modelos con ESP**

### **Se enciende el testigo luminoso de advertencia de la asistencia al arranque en pendiente.**

Si en los vehículos arriba mencionado se enciende el testigo luminoso de advertencia de la asistencia al arranque en pendiente y, además, en la memoria de avería se registra el código de avería C1216, puede deberse a un fallo en el software de la unidad de control del ABS/ESP.

Pueden quedar registrados los siguientes códigos de avería:

- Significado del código:
- C1216, ` Interruptor de posición del pedal del embrague (sensor de la posición del embrague) – Fallo en la señal, arnés de cables`.

Para analizar este fallo primero deberán comprobarse los pins del enchufe, las conexiones/los contactos y el cableado eléctrico hasta el interruptor del pedal del embrague.

Si aquí no se detecta ningún fallo, se recomienda tomar algunas medidas indispensables, como actualizar o mejorar la versión del software, tarea que puede realizarse en las instalaciones del fabricante del vehículo.