



Ford Fiesta fabricados a partir de 2003 Todos los vehículos con motor 1.4 TDCI Con código de F6JB

Rendimiento insuficiente del motor

Si el cliente detecta el fallo arriba mencionado, éste se podría deber a una válvula EGR defectuosa. Además es posible que se produzca mucho humo negro y que se encienda el testigo de control del motor. Al leer la memoria de averías, puede que estén almacenados también los códigos de avería P1412 (válvula EGR atascada) y P0404 (avería área/función recirculación de gases de escape, tubo flexible con fugas u obturado, mazo de cables de la válvula AGR). En este caso es preciso montar una válvula AGR modificada e instalar una nueva versión de software (versión B44 o superior). Tras la reparación, borrar la memoria de averías.

Boletín informativo