



Ford Fiesta **Año de construcción 1989 – 1995 con** **motor HCS de 1,1 y 1,3 l**

El motor da tirones, mala admisión de gas, ralentí desigual

Si en estos vehículos se observa que el motor da tirones, que la admisión de gas es defectuosa y que el ralentí es desigual, la causa puede radicar en un cable defectuoso en el potenciómetro de la válvula de mariposa. Con el tiempo, el aislamiento de los cables se vuelve quebradizo y se suelta. De esta manera, se produce un contacto entre los cables, con lo que la unidad de control del motor registra valores incorrectos.

Para corregir este fallo, en la mayoría de los casos es suficiente aislar los cables de nuevo y borrar la memoria de averías desembornando la batería.

Importante:

Antes de desembornar la batería, deberá disponer de la codificación de la radio.

Boletín informativo