



FORD

Ka, año de construcción 1996 – 2008

Motor: 1,3L y 1,6L Duratec-8V

Streetka, año de construcción a partir de 2003

Motor: 1,6L Duratec-8V

Fiesta, año de construcción 2001 – 2008

Motor: 1,3L Duratec-8V

La luz de control del motor está encendida

Código de error: P0030, P0031, P0032, P0053, P0130, P0131, P0132, P0133, P0134

Problema:

Se visualizan uno o más códigos de error.

Posible causa:

Sobrecalentamiento de la sonda lambda calefactada.

Solución del problema:

Controlar la sonda lambda y si fuese necesario sustituirla por una nueva. A continuación hay que programar el equipo de control del motor calibrándolo de nuevo.

Si no se realiza la programación, entonces la sonda lambda puede fallar o se puede afectar la marcha del motor. El software del equipo de control solamente puede ser actualizado por un concesionario autorizado.