



VW Golf IV, año de construcción desde el 08/1997 hasta el 06/2006

Limpiado espontáneo o movimientos esporádicos del limpiaparabrisas delantero

El error arriba mencionado indica un funcionamiento defectuoso del sensor de lluvia, del relé del limpiaparabrisas, del conmutador o un desgaste del cableado en la puerta del maletero.

Atención: es posible que la platina de mando del motor del limpiaparabrisas trasero presente corrosión debido a la entrada de agua (tubo del limpiaparabrisas permeable en el motor del limpiaparabrisas trasero) y ello ocasione movimientos esporádicos. Este problema también puede afectar a vehículos sin sensor de lluvia.

Para descartar este error, deberá extraer la toma de conexión del motor del limpiaparabrisas trasero y observar si se siguen produciendo movimientos esporádicos en el limpiaparabrisas delantero.

Si el limpiaparabrisas delantero funciona correctamente, deberá sustituir el motor del limpiaparabrisas trasero.

Resumen: si al abrir el maletero comprueba que gotea agua o el revestimiento del panel posterior está húmedo, es posible que la platina corroída del motor del limpiaparabrisas trasero haya provocado el error arriba mencionado.

