



BMW

Serie 5, E60

Fabricados a partir de 2003

Se encienden los testigos luminosos del Airbag y del ABS

La radio no funciona

La calefacción del asiento no funciona

Estado de carga de la batería demasiado bajo

Si en los vehículos arriba mencionados se registran los códigos de avería 10665 "Falla la supervisión de la batería", 24015 "ABS - Falla el suministro de tensión" y 37840 "Airbag - Suministro insuficiente de tensión", puede deberse a que la batería se ha cambiado recientemente. Al cambiar la batería, la nueva debe pasar por el registro de la gestión de la potencia. Si no se efectúa este registro, la unidad de control utiliza las curvas características de carga de la batería vieja. Si se detectan irregularidades, la unidad de control desconecta algunas funciones de confort para facilitar la capacidad de arranque del vehículo. En este caso, hay que comprobar, cargar o sustituir la batería. Después, hay que registrar la batería en la unidad de control. De este modo queda grabado automáticamente el estado de los kilómetros, y se borran y se reinician otros valores de medición como el estado de carga de la batería, la corriente, la tensión y la temperatura.

Esta función se encuentra en el mega macs de la siguiente manera:
Selección del vehículo -> Diagnóstico -> Codificación -> "Registrar batería".

A continuación deben borrarse de la unidad de control las averías ya leídas.

A este respecto también deben observarse las correspondientes instrucciones de montaje y desmontaje del fabricante del vehículo.