



## **VW Golf 3, Vento, Polo** **Código motor: AEE, AEX** **Año de fabricación: 1995 - 1999**

**El motor funciona de manera irregular o muy revolucionado**

**Código de avería:**

**533 "Sistema de regulación del ralentí - Señal errónea"**

Si en estos modelos de vehículo se detectan las averías mencionadas con su correspondiente código, puede deberse a una gran acumulación de suciedad en la unidad de la válvula de mariposa provocada por la formación de sedimentos de aceite.

Para solucionar esta avería deben seguirse los siguientes pasos.

1. Hay que desmontar la unidad de la válvula de mariposa, limpiarla y volver a montarla.
2. Esperar hasta que el motor alcance la temperatura de servicio y a continuación realizar una configuración básica con el mega macs siguiendo el punto del menú "Configuraciones básicas - válvula de mariposa".

A este respecto deben observarse siempre las correspondientes instrucciones de montaje y desmontaje del fabricante del vehículo.