



Mercedes Benz Clase C 220 CDI (W 203) Fabricados del 07/2002 al 03/2003 con motor 611.962

Marcha del motor defectuosa

Si el cliente detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en el filtro del combustible. Además, puede estar almacenado el código de avería P1187 (fallo de funcionamiento del sensor de presión del distribuidor de combustible). En determinadas circunstancias es posible que detrás del filtro del combustible (zona del lado de baja presión del sistema de combustible) haya aire y por eso se produce el fallo. En este caso, es preciso montar un filtro de aire modificado. A continuación, borrar la memoria de averías.