



Mercedes Benz Clase C (W202, 203) CLK (W208, 209) Todos los vehículos con Parktronic

El Parktronic no funciona correctamente.

Si el cliente detecta el fallo anteriormente mencionado, las causas pueden ser varias:

- Soporte de placa de matrícula más grande montado en el parachoques
- Matrícula torcida (separada lateralmente)
- Gran cantidad de suciedad en los sensores
- Calor de escape, generado alrededor del sensor debido a largos tiempos de parada y al recalentamiento del motor
- Bucles de inducción en la calzada, por ej. en los semáforos

En estos casos, el Parktronic puede dispararse esporádicamente (acústicamente o también sólo la indicación), aunque no haya ningún obstáculo en las proximidades.

Debido al modo de funcionamiento de los sensores, pueden producirse los mencionados problemas. La sustitución de los sensores o de la unidad de control no reportaría ninguna mejora. Además, este fenómeno aparece especialmente después de cambiar los sensores del Parktronic (daños causados en un accidente, etc.). A menudo, la causa radica en un pintado incorrecto de los sensores. Si se pinta toda la parte delantera del sensor, se altera el comportamiento de oscilación, lo cual provoca avisos de error. En este caso, sirve de ayuda el embalaje suministrado que, también se usa como caja de pintado. Con esta caja pueden pintarse correctamente los sensores.