



Mercedes Benz

**Modelo W 129, 140, a partir de
01.12.96**

**Modelo W 170, 202, a partir de
01.06.97**

**Modelo W 208, 210, a partir de
01.02.97**

Todos con asistente de frenado (BAS)

El motor no arranca

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la humedad/corrosión que haya podido penetrar en la conexión de enchufe o en la unidad de control del asistente de frenado. También puede ser que el motor haya pasado a un funcionamiento de emergencia. Además, pueden haberse almacenado varios códigos de error como B 1040, B 1041, B 1043, C 1020, C 1022, C 1025, C 1031, P 0603, P 1606, P 1221, P 1630, P 1747, 132 EGS, 135 EGS.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Comprobar que la conexión de enchufe 16a (alimentación de corriente CAN) en la unidad de control del asistente de frenado no presenta humedad o corrosión y, si es así, eliminarlas.



- Si el fallo aún persiste, deberá sustituirse la unidad de control del asistente de frenado.

Disposición de componentes unidad de control BAS en W 208

