



Mercedes Benz Clase A (modelo 168) Fallo en el instrumento combinado

El indicador de servicio no se ha restaurado correctamente tras la finalización del servicio

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un procedimiento incorrecto para la restauración del instrumento.

Para llevar a cabo la restauración, proceder de la siguiente manera:

- Introducir la llave en la cerradura del volante.
- Girar la llave hasta la posición 2.
- Inmediatamente y en un espacio de tiempo de un segundo, pulsar dos veces el botón de conmutación del cuentakilómetros parcial.
- Girar la llave hasta la posición 0.
- Pulsar el botón de conmutación del cuentakilómetros parcial y mantenerlo presionado.
- Girar la llave hasta la posición 2.
- Mantener presionado el botón de conmutación (aparecerá el indicador de servicio con la distancia o tiempo restante).
- Mantener presionado el botón de conmutación incluso después de sonar la señal acústica (como mínimo durante 10 segundos o hasta que aparezca en la pantalla el nuevo recorrido inicial).
- Soltar ahora el botón de conmutación.