



Mercedes Benz W 170, 202, 203, 208, 210

Mal funcionamiento del cuadro de mandos superior de la consola central

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un mal contacto eléctrico en el cuadro de mandos (véase imagen). El acoplamiento de 11 polos del grupo de conmutadores (S6/1) del cuadro de mandos no realiza un buen contacto. En consecuencia, la calefacción del asiento, el cierre del habitáculo, los intermitentes de emergencia y la iluminación de los conmutadores no funcionan. Debido a una nervadura en el acoplamiento, la pestaña de tope central de la unidad de regulación de la calefacción del asiento (N25/5) choca contra aquélla impidiendo un encastre correcto y un contacto seguro del grupo de conmutadores.

En este caso, será preciso desmontar el cuadro de mandos. A continuación, aflojar el acoplamiento y cortar la pestaña central de la unidad de regulación de la calefacción del asiento. Volver a conectar el acoplamiento y montar el cuadro de mandos. Comprobar el funcionamiento de los conmutadores.

