



## **Mercedes Benz**

**Modelo W 124, 129, 140, 202, 210 con motor 104**

**Modelo W 129, 163, 170, 202, 208, 210 con motor 112**

**Modelo W 129, 163, 202, 208, 210 con motor 113**

### **Marcha del motor defectuosa**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la humedad que haya podido penetrar en la conexión de enchufe. A causa de la humedad que ha penetrado en la conexión de enchufe del transductor de posición (L5, 2 polos) pueden producirse fallos, sacudidas o irregularidades en el motor. Adicionalmente, puede estar almacenado el código de avería P0335.

En este caso, proceda de la siguiente manera. Será necesario montar un juego de cables de reparación.

Proceder de la manera siguiente:

- Extraer el conector del sensor del cigüeñal (L5).
- Abrir el tubo de aislamiento (aprox. 120 mm a partir de la conexión de enchufe).
- Cortar y pelar el cable.
- Unir los extremos del cable del juego de cables del motor con el extremo del cable del juego de cables de reparación. Tener en cuenta el código de colores.
- Hermetizar el juego de cables con cinta aislante.
- Comprobar el contacto en el sensor del cigüeñal.
- En caso de persistir la humedad, soplar el conector con aire a presión. Unir el conector con el sensor.



- Borrar el código de avería y comprobar la marcha del motor.