



Mercedes Benz W 124, 129, 140, 202, 210 Todos los modelos

El programador de velocidad no funciona, el motor cambia al nivel de conducción "D" demasiado pronto, se encienden los controles de luces al frenar.

Si en estos vehículos se detectan los errores anteriormente mencionados u otras averías en otros sistemas del vehículo, puede que la causa radique en el montaje de una radio externa. Con el montaje de una radio externa se puede perturbar enormemente la señal de velocidad. Antes de montar una radio externa debería desembornarse y aislarse el cable de conexión para la señal de velocidad en el conector A, pin 1 (cable verde/blanco).