



Mercedes Benz:

Clase E (tipo 124) } **con motor 119.97**
Clase S (tipo 140) }
Clase S (tipo 129) con motor 119.96

Cuesta arrancar el motor, se apaga

Si se observan los fallos arriba mencionados, la causa podría radicar en una señal defectuosa del sensor del cigüeñal. Este fallo aparece debido a una distancia demasiado corta entre el sensor y el sector dentado en la rueda volante. No queda almacenado ningún código de avería. En este caso, deberá desmontarse el sensor y montarse una base de 0,5 mm entre el sensor y el asiento de éste. Esta base deberá fabricarla uno mismo, por ejemplo, con papel para juntas.