



Mercedes Benz tipo W 163, 202, 208, 210 Con motores 112 y 113, excepto 112.912/ 946/ 961 y 113.968/ 963/ 992


Se enciende la luz de advertencia del nivel de aceite

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un sensor del nivel de aceite defectuoso.

Adicionalmente, en la pantalla aparecerá el mensaje "Nivel de aceite bajo mín.". Al leer la memoria de averías, pueden aparecer las averías P1178, calidad de aceite del motor no plausible, o P1179, nivel de aceite del motor no plausible.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Purgar el aceite del motor.
- Desmontar la parte inferior del cárter de aceite (1).
- Extraer el conector del sensor de nivel de aceite (3).
- Desmontar los tornillos del sensor (2).
- Desmontar el sensor de nivel de aceite (4).
- Colocar un sensor nuevo y apretar los tornillos con un par de apriete de 10 Nm.
- Realizar de nuevo la conexión del enchufe.
- Fijar la parte inferior del cárter de aceite. Apretar los tornillos con un par de apriete de 30 Nm.
- Llenar de nuevo de aceite.
- Comprobar el funcionamiento del sistema.
- Borrar la memoria de averías.

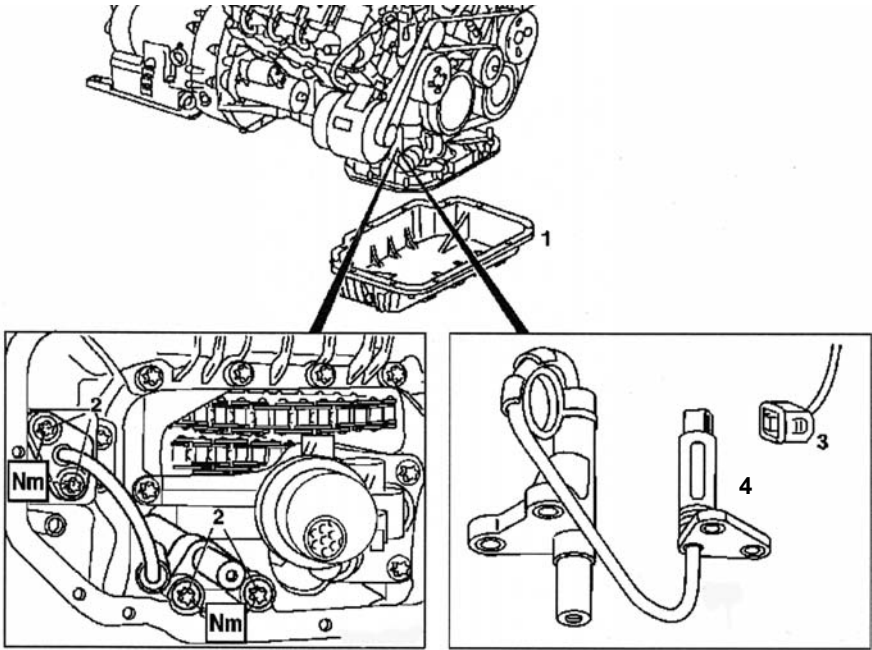

Boletín informativo