



Mercedes Benz Clase A Modelo W168

Se enciende la luz de aviso del ESP y se almacena el código de avería C1142

Si en estos vehículos se observa que la luz de aviso del ESP se enciende y que el código de avería C1142 se almacena en la unidad de control, la causa puede radicar en la unidad de control. En este caso, la unidad de control supervisa el sensor de la velocidad transversal con demasiada sensibilidad y puede darse el mencionado error. Para corregir este fallo se debe comprobar el sistema ESP. Si no se puede determinar ningún fallo, habrá que sustituir la unidad de control del ESP. Cambiar el sensor de la velocidad transversal no es la solución.

Vehículos y unidades de control afectados:

Clase A, W 168, 168.007 / 008 / 031 / 033

Nº de chasis: J hasta 247148

Unidades de control con el nº de pieza: 027 545 60 32
028 545 26 32