



Mercedes Benz

Clase C W203, clase E W211, CLK W209, SLK W171

Año de fabricación: desde 2002

Código de motor 271

**Marcha excéntrica del motor y mal
rendimiento,
se enciende el testigo del motor**

Códigos de error:

P2029, P2046, P201A, P201C

Dado el caso que ocurran las imágenes de error arriba mencionadas, la causa podría ser también una manguera porosa de ventilación de carga parcial. Ya que esta manguera está empotrada en un sitio difícil de acceder, no se puede ver desde arriba. Aquí se ofrece un método alternativo de ensayo: poner el motor en marcha en ralentí, rociar desde los bajos un espray de arranque detrás del compresor y observar si varía la velocidad de ralentí. Si se presenta una variación, entonces debería ser cambiada la manguera.

Sugerencia para la práctica: Al cambiar la manguera, es imprescindible utilizar una abrazadera clic, ya que no es posible realizar un apriete posterior en condición empotrada.