



Mercedes SLK 32 K AMG (BM 170), Año 1999 a 2003, código del motor 112.960, 260 KW con cambio automático

Caída de potencia a partir de 120 km/h La transmisión no cambia a la siguiente

Memoria de errores : P2027

Lo que significa: sensor de temperatura del aire, temperatura inadmisibile

El sensor de temperatura del aire de admisión ha sido sustituido sin éxito.

Debido a que el control de los niveles de conmutación se efectúa en función del caudal de aire, todo parece indicar que el caudal real en el tubo de aspiración es demasiado bajo.

La refrigeración insuficiente del aire de admisión provoca asimismo la reducción de la masa de aire. La masa de llenado del cilindro, así como la cantidad inyectada no son suficientes para el aumento de potencia requerido. La causa de ello puede ser también una bomba de agua auxiliar defectuosa para la refrigeración del aire de admisión.

En ese caso, compruebe por si mismo el suministro eléctrico, así como la bomba de agua auxiliar y lleve a cabo el mantenimiento en caso necesario.