



Mercedes Benz Vito (638) Todos los modelos con ABS/ASR

La lámpara de control del ASR se enciende, las luces de freno no funcionan.

Si en estos vehículos se detecta que la lámpara de control del sistema ASR se enciende y que las luces de freno no funcionan, la causa puede radicar en un fusible fundido. En la memoria de averías de la unidad de control del ABS/ASR puede estar almacenado el código de avería Conmutador de la luz de freno Interrupción del circuito eléctrico Para corregir este fallo, deberá comprobarse el fusible del conmutador de la luz de freno y, en caso necesario, sustituirlo. Este fusible se encuentra en la ranura 5 de la caja de fusibles junto a la columna de dirección (tener en cuenta los datos específicos del vehículo).