



Mitsubishi Galant **Todos los modelos fabricados entre** **1999 y 05.2001**

Ruidos procedentes de los alojamientos de las ruedas traseras

Si en estos vehículos se observa que los alojamientos de las ruedas traseras provocan ruidos, la causa puede radicar en la penetración de agua. Debido a una fuga entre los sensores del número de revoluciones de las ruedas y el muñón del eje, el agua penetra en los alojamientos de las ruedas y los daña.

Para corregir este fallo, deberán revisarse los alojamientos de las ruedas y, en caso necesario, deberán sustituirse. Al mismo tiempo, deberá aplicarse un material hermetizante en la superficie del sensor del número de revoluciones de las ruedas que evite que vuelva a penetrar la humedad.

Los vehículos fabricados a partir de 05.2001 ya cuentan con un muñón del eje modificado con una junta tórica. Si es necesario sustituir el sensor del número de revoluciones de las ruedas en estos modelos, la junta tórica también deberá sustituirse.