



Mitsubishi Montero **Todos los modelos con cambio** **automático fabricados entre 2001 y** **2002**

Se enciende la lámpara de control de **la tracción a las cuatro ruedas, se** **almacena el código de avería 033**

Si en estos vehículos se detectan los fallos arriba mencionados, la causa puede radicar en el interruptor de detección de la transmisión. Estos interruptores determinan el estado de conexión de la transmisión. Debido a la penetración de aire en las conexiones eléctricas, se produce corrosión, lo que acaba provocando los fallos arriba indicados. Para subsanar estos fallos, deberán comprobarse las conexiones eléctricas y, si es posible, deberán limpiarse. Si esto no es posible debido a la fuerte corrosión, deberán colocarse interruptores de detección de la transmisión modificados.

Una vez limpias, las conexiones deberán protegerse contra la penetración de humedad.