



## **Nissan**

### **Primastar**

## **Fabricados de mayo 2006 hasta abril 2007**

### **El motor falla / no arranca / se sobrecalienta; fallos con faros / pilotos traseros**

En algunos de los vehículos mencionados pueden producirse diversos fallos en la gestión del motor o en la iluminación, debido a una fijación defectuosa del mazo de cables del tablero de mandos.

El mazo de cables puede rozar con la columna de dirección o con el protector antichoque del sensor de embrague, por lo que se pueden producir las siguientes averías:

- El motor falla
- El motor no arranca
- El motor se sobrecalienta
- Fallo de los faros
- Fallo de los pilotos traseros

Para solucionar la avería, se debe comprobar el mazo de cables, repararlo y fijarlo de nuevo. En caso necesario deberá sustituirse, lo que requiere un tiempo de trabajo considerable.

El fabricante ya se ha ocupado de este problema y ha avisado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, es probable que, por diversos motivos, no se hayan revisado o reparado todos los vehículos.