



Opel Astra F Motor: 1,6 i (X16SZR, C16NZ)

Pérdida de potencia, la lámpara de control del motor se enciende, Código de errores "Sensor de detonación"

Dado el caso de que en los vehículos arriba mencionados resulte una falla en la potencia del motor, se enciende la lámpara de control del motor y que esté colocado un código de errores en la unidad de control en conexión con un sensor de detonación, entra en consideración una unidad de control del motor defectuosa.

En el caso arriba mencionado, el motor arranca normalmente y no hay variaciones excepcionales de marcha en vacío.

Al acelerar se nota una pérdida de potencia considerable y el vehículo no alcanza la velocidad final. En ese caso, la lámpara de control del motor puede encenderse temporal o duraderamente. En la memoria de errores está almacenado el código de error "sensor de detonación defectuoso".

Antes de realizarse el intercambio de la unidad de control, deberían ser excluidas otras posibles fuentes de errores (por ej. sensor de detonación defectuoso, detención en el sistema de escape).