



Opel Astra G diesel Fabricación hasta año 2001

Códigos: Y17DT, Y17DTL

Se enciende la lámpara testigo del motor

Si en estos vehículos se enciende la lámpara testigo del motor y en la memoria de averías queda almacenado el código P1651 (unidad de control de la bomba de inyección, fallo en el funcionamiento del bus de datos CAN), la causa podría radicar en una comunicación defectuosa entre la unidad de control del motor y la unidad de control de la bomba de inyección.

En caso de que exista algún problema, deberá comprobarse el suministro de tensión y masa de las unidades de control y deberá borrarse la memoria de averías.

Si volviera a repetirse el fallo será preciso programar de nuevo la unidad de control.

Rara vez el fallo se debe a un defecto de la unidad de control.