



Opel **Combo, fabricación desde 10/2001** **Corsa C, fabricación desde 09/2000**

Se enciende la luz de advertencia del ABS.

Si en estos vehículos se observa que se enciende la luz de advertencia del ABS, la causa puede radicar en una señal incorrecta del/los sensor/es del ABS delantero/s. En la memoria de averías de la unidad de control del ABS puede estar almacenada la avería "Señal inexistente/errónea / interrupción del sensor del número de revoluciones delantero derecho/izquierdo". Este fallo se produce al soltarse la abrazadera de fijación derecha o izquierda del fuelle del eje. Esta abrazadera se desliza hasta situarse entre el sensor del ABS y la rueda del transmisor. En consecuencia resulta imposible generar una señal de número de revoluciones. Para corregir este fallo, será preciso volver a fijar la abrazadera. Se deberá limpiar la grasa que haya salido del fuelle del eje. Si ha salido del fuelle del eje una cantidad importante de grasa, deberá reponerse grasa nueva. Finalmente, deberá borrarse la memoria de averías y efectuarse una comprobación del funcionamiento.