



Opel Corsa B Fabricados a partir de 1995 con código de motor X12SZ

No hay regulación Lambda

En los modelos Opel Corsa B con el código de motor X12SZ fabricados a partir del año 1995, puede suceder que la regulación Lambda se interrumpa.

Si al consultar la memoria de averías se comprueba que no hay ninguna avería registrada, el fallo podría radicar en que las dimensiones del cable de masa en la culata son demasiado pequeñas.

Por este motivo, debe comprobarse el cable de masa central en la culata y, en caso necesario, deberá sustituirse.